

BMW C650GT / BMW C600S リコール情報

(2013年9月25日)

届出番号	外-1968	届出日	2013/9/25
不具合の部位 (部品名)	サイドスタンド		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドを車体及びサイドスタンドスイッチと固定しているサイドスタンド固定ボルトが、振動により緩むことがある。そのため、サイドスタンドスイッチがサイドスタンドの位置を正しく検知できなくなることで、サイドスタンドを格納してもエンジンが始動できなくなるおそれがある。また、サイドスタンドが地面と擦れ、走行に支障をきたすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サイドスタンド固定ボルトを取り外し、潤滑剤及び固定剤を塗布して再度取り付けを行う。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
BMW	C650GT	BMW C650GT	WB1013103CZZ45972 ~ WB1013104DZZ49269 平成24年2月28日 ~ 平成24年9月25日	112台
BMW	C600S	BMW C600S	WB1013308CZZ64742 ↓ WB1013302DZZ67699 平成24年2月28日 ~ 平成24年9月19日	116台
	(2型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月28日 ~ 平成24年9月25日	(計228台)

