

BMW S1000RR リコール情報

(2013年2月6日)


届出番号	外-1904	届出日	2013/2/6
不具合の部位(部品名)	ボディ装備品(サイドスタンド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンド取り付け部において、フレーム側、ブラケット側のねじ山及び接触部分の洗浄が不適切なため、除去されなかった油分の影響により取り付けボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、サイドスタンド使用時に車両が倒れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フレーム側、ブラケット側のねじ山及び接触部分を洗浄し、新品の取り付けボルトに交換する。なお、ねじ山が損傷している場合には、ねじ山を修復する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
BMW	S1000RR	BMW S1000RR	WB1052401CZ028698 ~ WB1052404DZ036800 平成23年9月13日 ~ 平成24年12月4日	411台
	(1型式)	(1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成23年9月13日 ~ 平成24年12月4日	(計411台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所

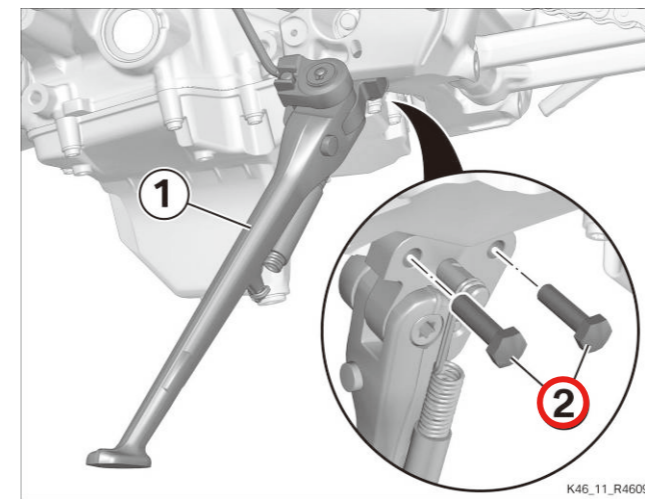

① : サイドスタンド

② : 取り付けボルト